



# Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ES6108



LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIESER MASCHINE DIE  
BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH.  
BEHALTEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG.

**Vertrieb:**

Holzprofi Austria GmbH | Johannes Humer-Straße 3 | 4663 Laakirchen |  
[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

**Hersteller:**

Holzprofi France | 2 rue de l'industrie | F-67660 Betschdorf  
[www.holzprofi.fr](http://www.holzprofi.fr)

---

# INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN .....	2-3
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR SCHWINGKANTEN- BANDSPINDEL/TROMMELSCHLEIFER .....	4-5
ERDUNGSANLEITUNG .....	6
BETRIEBSANLEITUNG .....	7-12
WARNHINWEIS .....	13
PROBLEMLÖSUNGEN .....	14
TEILEÜBERSICHT 1. TEIL .....	15
TEILEÜBERSICHT 2.TEIL .....	16
TEILELISTE UND SCHALTPLAN .....	17-19

---

## **WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Holzbearbeitung kann gefährlich sein, wenn ein sicherer und ordnungsgemäßer Betrieb nicht befolgt wird. Wie bei allen Maschinen gibt es bestimmte Gefahren im Zusammenhang mit dem Betrieb des Produkts. Die Verwendung der Maschine mit Respekt und Vorsicht wird die Möglichkeit von Personenschäden erheblich verringern. Allerdings werden informelle Sicherheitsvorkehrungen übersehen oder Personenschäden des Betreibers ignoriert.

Sicherheitsausrüstung wie Schutzvorrichtungen, Druckstöcke, Niederhalter, Federbretter, Schutzbrillen, Staubmasken und Gehörschutz können Ihr Verletzungspotenzial reduzieren. Aber selbst die beste Schutzvorrichtung wird kein schlechtes Urteilsvermögen, Nachlässigkeit oder Unaufmerksamkeit wettmachen. Verwenden Sie immer Menschenverstand und Vorsicht in der Werkstatt. Wenn eine Prozedur Ihnen gefährlich scheint, versuchen Sie es nicht sie durchzuführen. Suchen Sie nach einer alternativen Prozedur, die sicherer ist. **DENKEN SIE DARAN:** Ihre persönliche Sicherheit liegt in Ihrer Verantwortung.

### **ACHTUNG: NICHT-EINHALTUNG DIESER REGELN**

#### **KANN ZU SCHWEREN PERSONENSCHÄDEN FÜHREN**

1. **LESEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT DAS INSTRUKTIONSHANDBUCH, BEVOR SIE DAS WERKZEUG BEDIENEN.** Eignen Sie sich die Anwendung und Einschränkungen des Tools sowie die spezifischen Gefahren an.
2. **HALTEN SIE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN AN ORT und Stelle in Ordnung.**
3. **TRAGEN SIE IMMER AUGENSCHUTZ.**
4. **BENUTZEN SIE DIE RICHTIGEN VERLÄNGERUNGSKABEL** STELLEN SIE SICHER, dass Ihr Verlängerungskabel in gutem Zustand ist. Bei der Bedienung eines Verlängerungskabels, achten Sie darauf, dass es für den Strom Ihres Produktes stark genug ist. Ein zu kleines Kabel verursacht einen Abfall der Netzspannung, was zu Stromausfall und Überhitzung führt. Siehe Tabelle 1
5. **ENTFERNEN SIE EINSTELLSCHLÜSSEL UND -SCHLÜSSEL.** Bevor Sie auf "ON" drücken, gewöhnen Sie sich daran, bei der Überprüfung darauf zu achten, dass Tasten und Einstellschlüssel aus dem Werkzeug entfernt werden.
6. **HALTEN SIE DEN ARBEITSBEREICH SAUBER.** Überladene Bereiche und Bänke laden zu Unfällen ein.
7. **NICHT IN GEFÄHRLICHER UMGEBUNG VERWENDEN.** Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge an feuchten oder nassen Orten. Schützen Sie sie vor dem Regen. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet.
8. **HALTEN SIE KINDER UND BESUCHER FERN.** Alle Kinder und Besucher sollten einen sicheren Abstand von der Werkstatt halten.
9. **KINDERSICHERE WERKSTATT-** mit Vorhängeschlössern, Hauptschaltern oder durch Entfernen der Startschlüssel.
10. **FORCIEREN SIE KEIN WERKZEUG.** Es wird die Arbeit besser machen und ist sicherer in dem Tempo, für das es entworfen wurde.
11. **BENUTZEN SIE EIN STRAFFES WERKZEUG.** Forcieren Sie kein Werkzeug oder Zubehör, um eine Arbeit zu erledigen, für die es nicht entworfen wurde.
12. **TRAGEN SIE DIE RICHTIGE KLEIDUNG.** Keine lose Kleidung, Handschuhe, Krawatten, Ringe, Armbänder oder andere Schmuckstücke, die sich in bewegliche Teile verkleben könnten. Rutschfeste Schuhe werden empfohlen. Tragen Sie schützende Haarabdeckung, um langes Haar einzubinden.
13. **VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZBRILLEN.** Tragen Sie eine Schutzbrille. Täglich eine Brille haben nur schlagfeste Linsen; Sie sind keine Schutzbrillen. Verwenden Sie auch eine

---

Gesichts- oder Staubmaske, wenn der Schneidvorgang staubig ist.

14. SICHERE ARBEIT. Es ist praktisch Klemmen oder einen Schraubstock zum Festhalten bei der Arbeit zu verwenden. Es ist sicherer als es mit der Hand festzuhalten. Das Werkzeug können Sie dann mit beiden Händen benutzen.
15. KEIN ÜBERGEWICHT. Achten Sie stets auf einen festen Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.
16. HALTEN SIE WERKZEUGE IM TOPZUSTAND. Halten Sie Werkzeuge scharf und sauber für die beste und sicherste Leistung. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechselzubehör.
17. SCHALTEN SIE WERKZEUGE VOR DER WARTUNG und beim Wechsel von Zubehör wie Klingen, Bits, Fräsern usw.
18. VERWENDEN SIE EMPFOHLENES ZUBEHÖR. Die Verwendung von Zubehör und Zubehörteilen, die von uns nicht empfohlen werden, kann Gefahren oder das Verletzungsrisiko für Menschen verursachen.
19. REDUZIEREN SIE DAS RISIKO EINES UNBEABSICHTIGTEN STARTS. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Position "OFF" ist, bevor Sie das Netzkabel anschließen.
20. STEHEN SIE NIE AUF DAS WERKZEUG Schwere Verletzungen können auftreten, wenn das Werkzeug gekippt ist oder wenn das Schneidwerkzeug versehentlich kontaktiert wird.
21. ÜBERPRÜFEN SIE BESCHÄDIGTE TEILE. Vor weiterer Verwendung des Werkzeugs. Ein Schutzgitter oder ein anderes Teil, das beschädigt ist, sollte sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine beabsichtigte Funktionsprüfung für die Ausrichtung der beweglichen Teile, das Binden der beweglichen Teile, das Brechen der Teile, die Montage durchführt sowie alle anderen Bedingungen, die sich auf seinen Betrieb auswirken können. Eine Schutzeinrichtung oder ein anderes Teil, das beschädigt ist, sollte ordnungsgemäß repariert oder ersetzt werden.
22. VORSCHUBRICHTUNG. Die Arbeit wird nur gegen die Drehrichtung der Klinge oder des Schneiders in eine Klinge oder einen Fräser eingeführt.
23. LASSEN SIE DAS WERKZEUG NIE UNBEAUF SICHTIGT LAUFEN. SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AUS. Verlassen Sie das Werkzeug nicht bevor es vollständig zum Stillstand kommt.
24. DROGEN, ALKOHOL UND MEDIKAMENTE. Verwenden Sie kein Werkzeug unter dem Einfluss von Waren, Alkohol oder Medikamenten.
25. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS WERKZEUG VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT wird, während der Motor montiert, angeschlossen oder wieder angeschlossen wird.
26. ACHTUNG: Der von bestimmten Hölzern und Holzprodukten erzeugte Staub kann gesundheitsschädlich sein. Arbeiten Sie immer mit Maschinen in gut belüfteten Bereichen und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entstaubung. Verwenden Sie Holzstaubsammelsysteme wann immer möglich.

Gefährliche Maschine nach Anhang IV der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Maschine darf nur von sachkundigem Personal bedient werden

---

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR

### Schwingkante Riemenspindel/ Trommelschleifer

1. **WARNHINWEIS.** Bedienen Sie Ihre Maschine erst, wenn sie nach den Anweisungen komplett montiert und installiert ist.
2. **WENN SIE MIT** dem Betrieb von Schleifmaschinen **NICHT VERTRAUT SIND**, lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten, Ihrer Anweisung oder einer anderen qualifizierten Person beraten.
3. **ACHTUNG:** Diese Maschine ist nur zum Schleifen von Holz oder holzähnlichen Produkten bestimmt. Das Schleifen oder Abschleifen anderer Materialien kann zu Feuer führen.
4. **TRAGEN SIE IMMER** Augenschutz.
5. **DIESE MASCHINE** ist nur für den Innenbereich bestimmt.
6. **WICHTIG:** Montieren und verwenden Sie diese Maschine nur auf horizontalen Flächen. Die Verwendung auf nicht horizontalen Oberflächen kann zu Motorschäden führen.
7. **WENN DIE** Maschine bei bestimmten Vorgängen, wie zum Beispiel beim Schleifen von langen oder schweren Brettern, zum Umkippen oder Bewegen neigt, muss die Maschine sicher an einer Auflagefläche befestigt werden.
8. **STELLEN SIE SICHER**, dass das Schleifband in die richtige Richtung läuft. Siehe Richtungspfeil auf der Rückseite des Bandes.
9. **STELLEN SIE SICHER**, dass das Schleifband richtig läuft, damit es nicht von den Riemenscheiben läuft.
10. **STELLEN SIE SICHER**, dass das Schleifband nicht zerrissen oder lose ist.
11. **HALTEN** Sie das Werkstück beim Schleifen fest.
12. Verwenden Sie **IMMER** den Backstop, wenn sich der Bandschleifer in der horizontalen Position befindet.
13. Halten Sie das Werkstück beim Schleifen auf der Scheibe **IMMER** fest auf dem Tisch.
14. Schleifen Sie **IMMER** auf der Unterseite der Scheibe, wenn Sie den Scheibenteil der Maschine verwenden, damit das Werkstück sicher auf dem Tisch gehalten wird. Das Schleifen auf der Oberseite der Scheibe könnte dazu führen, dass das Werkstück auffliegt, was gefährlich sein könnte.
15. Halten Sie **IMMER** 1/16" maximalen Abstand zwischen dem Tisch oder Back-Stop und dem Schleifband oder der Scheibe.
16. Tragen Sie beim Schleifen **NIEMALS** Handschuhe oder halten Sie das Werkstück mit einem Lappen.
17. **SCHLEIFEN** Sie mit der Maserung des Holzes.
18. **KEINE** Stücke schleifen, die zu klein um gefahrlos behandelt zu werden.
19. **VERMEIDEN** Sie unangenehme Handpositionen, bei denen ein plötzlicher Rutsch dazu führen könnte, dass sich eine Hand in das Schleifband oder die Scheibe zerquetscht.
20. Beim Schleifen eines großen Werkstücks wird eine zusätzliche Tischhöhe gebraucht.
21. **KEINE** Werkstück ohne Unterstützung schleifen. Stützen Sie das Werkstück mit dem Gehrungslehre, Backstop oder Arbeitstisch, die einzige Ausnahme ist gebogene Arbeit auf der äußeren Schleiftrommel durchgeführt.
22. Vor dem Drehen der Maschine "ON" **IMMER** Ausschuss und andere Gegenstände vom Tisch, Backstop oder Riemen entfernen.
23. **NIEMALS** Layout-, Montage- oder Einrichtungsarbeiten auf dem Tisch durchführen, während der Schleifer in Betrieb ist.
24. Schalten Sie die Maschine **IMMER** "AUS" und schalten Sie das Kabel von der Stromquelle aus, bevor Sie das Zubehör installieren oder entfernen.

- 
25. Verlassen Sie den Maschinenarbeitsbereich **NIEMALS**, wenn die Stromversorgung "ON" ist oder bevor die Maschine vollständig zum Stillstand gekommen ist.
  26. **ARBEITSTISCH:** Die Oberfläche, auf der das Werkstück, während eines Schleifvorgangs liegt.
  27. EIN-AUS SCHALTER VORHÄNGESCHLOSS-Zum Schutz des Schleifers vor unbefugtem Betrieb und um ein versehentliches Starten durch Kinder zu vermeiden, ist die Verwendung von Vorhängeschloss erforderlich. Um den Ein-Aus-Schalter verriegeln, öffnen Sie das Vorhängeschloss. Legen Sie den Schlüssel an einem Ort, der für Kinder und andere, die nicht für die Verwendung des Werkzeugs qualifiziert sind, unzugänglich ist.

## ERDUNGSANLEITUNG

Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung eine Möglichkeit für den geringsten Widerstand für elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern. Dieses Werkzeug ist mit einem elektrischen Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist in Übereinstimmung mit allen lokalen Codes und Verordnungen.

Ändern Sie den Stecker nicht, der zur Verfügung steht. Sollte die Steckdose nicht passen, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem Stromschlag führen. Der isolierte Konduktor mit grüner Außenfläche mit oder ohne gelbe Streifen ist der Geräteerdungskonduktor. Wenn eine Reparatur oder ein Austausch des elektrischen Kabels oder Steckers erforderlich ist, schließen Sie den Geräteerdungskonduktor nicht an eine stromführende Klemme an.

Überprüfen Sie mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicepersonal, ob die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden, oder ob das Werkzeug nicht ordnungsgemäß geerdet ist.

Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit 3-poligen Erdungssteckern und 3-poligen Buchsen, die den Stecker des Werkzeugs aufnehmen.

Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte oder Wurmschnur sofort.

Dieses Werkzeug ist für den Einsatz auf einer Schaltung, die eine Steckdose hat, die wie die unten abgebildete aussieht, bestimmt. Das Werkzeug hat einen Erdungsstecker, der wie der unten abgebildete Stecker aussieht. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug an eine Steckdose angeschlossen ist, die die gleiche Konfiguration wie der Stecker hat. Es ist kein Adapter verfügbar oder sollte mit diesem Werkzeug verwendet werden. Wenn das Werkzeug zur Verwendung in einem anderen Stromkreis wieder angeschlossen werden muss, sollte die Wiederverbindung durch ein qualifiziertes Servicepersonal erfolgen; und nach der Wiederverbindung sollte das Werkzeug alle lokalen Codes und Verordnungen erfüllen.

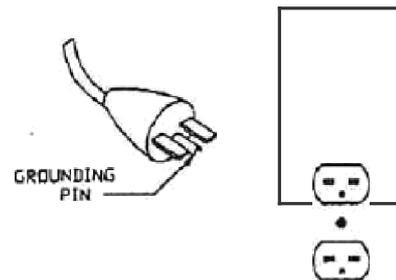


Tabelle 1

### Kabelmindestbreite

Ampere Rating		Volt	Total length of cord in feet			
			500ft	100ft	200ft	300ft
More than	Not more than	AWG				
6	10	18	16	14	12	
10	12	16	16	14	12	

---

## BETRIEBSANLEITUNG

### 1. Höhenverstellung für den Haupttisch

#### Schritt 1:


Lösen Sie die beiden Einstellknöpfe (A) und (B) rechts und links.

#### Schritt 2:

Drehen Sie den Griff vor dem Haupttisch nach oben und schwenken Sie ihn auf Ihre Wunschhöhe.

#### Schritt 3:


Die beiden Einstellknöpfe (A) und (B) wieder verriegeln, um die Stabilität des Haupttisches zu gewährleisten.

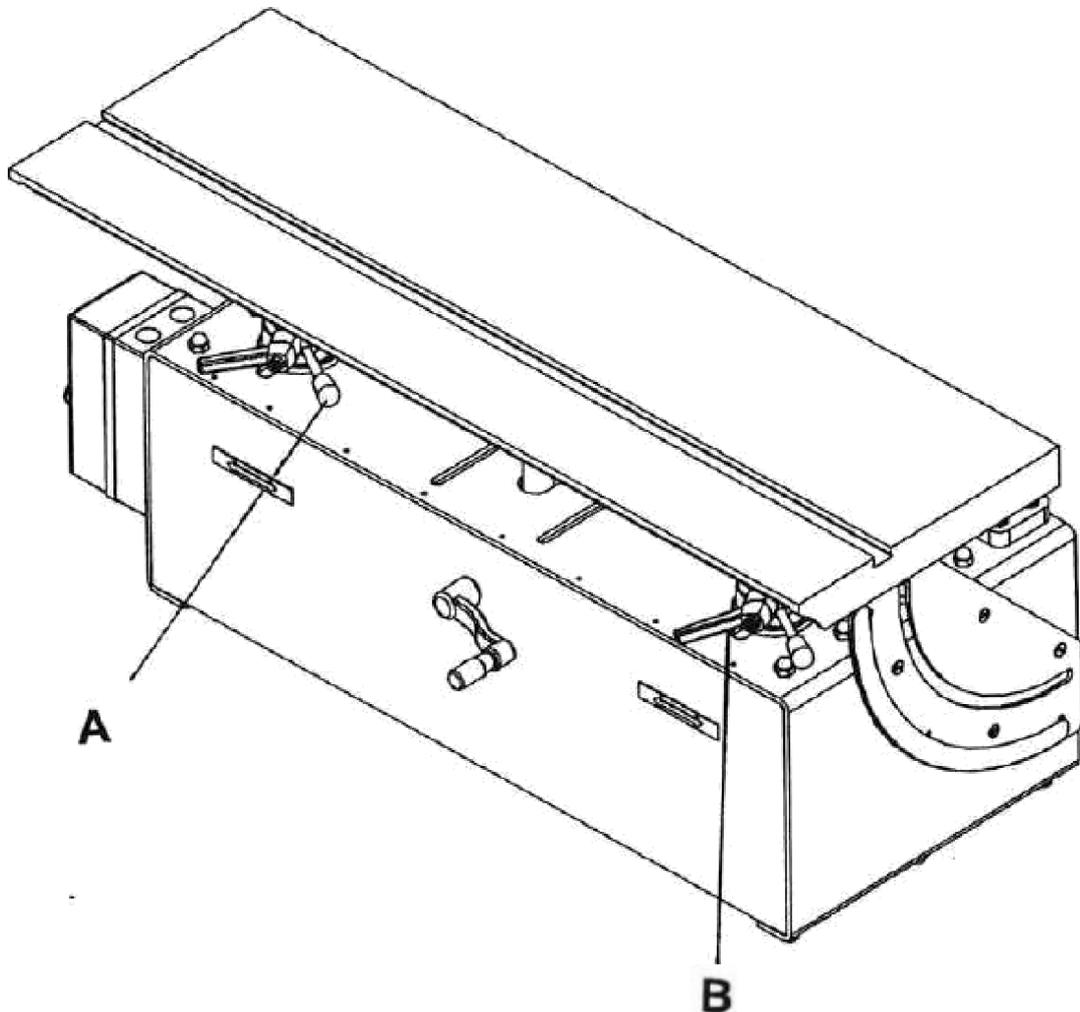

---

## 2. Das Schleifband wechseln

Öffnen Sie den Plattendeckel (C), indem Sie die beiden Schrauben auf der Oberseite des Plattendeckels abschrauben. Zum Lösen des Schleifbandes ( E ) den Lenker (D) anheben. Als nächstes nehmen Sie das Schleifband ab und nehmen Sie ein neues. Dann legen Sie es zurück, indem Sie die Griffstange (D) zurückdrücken, um das Schleifband anzuziehen.

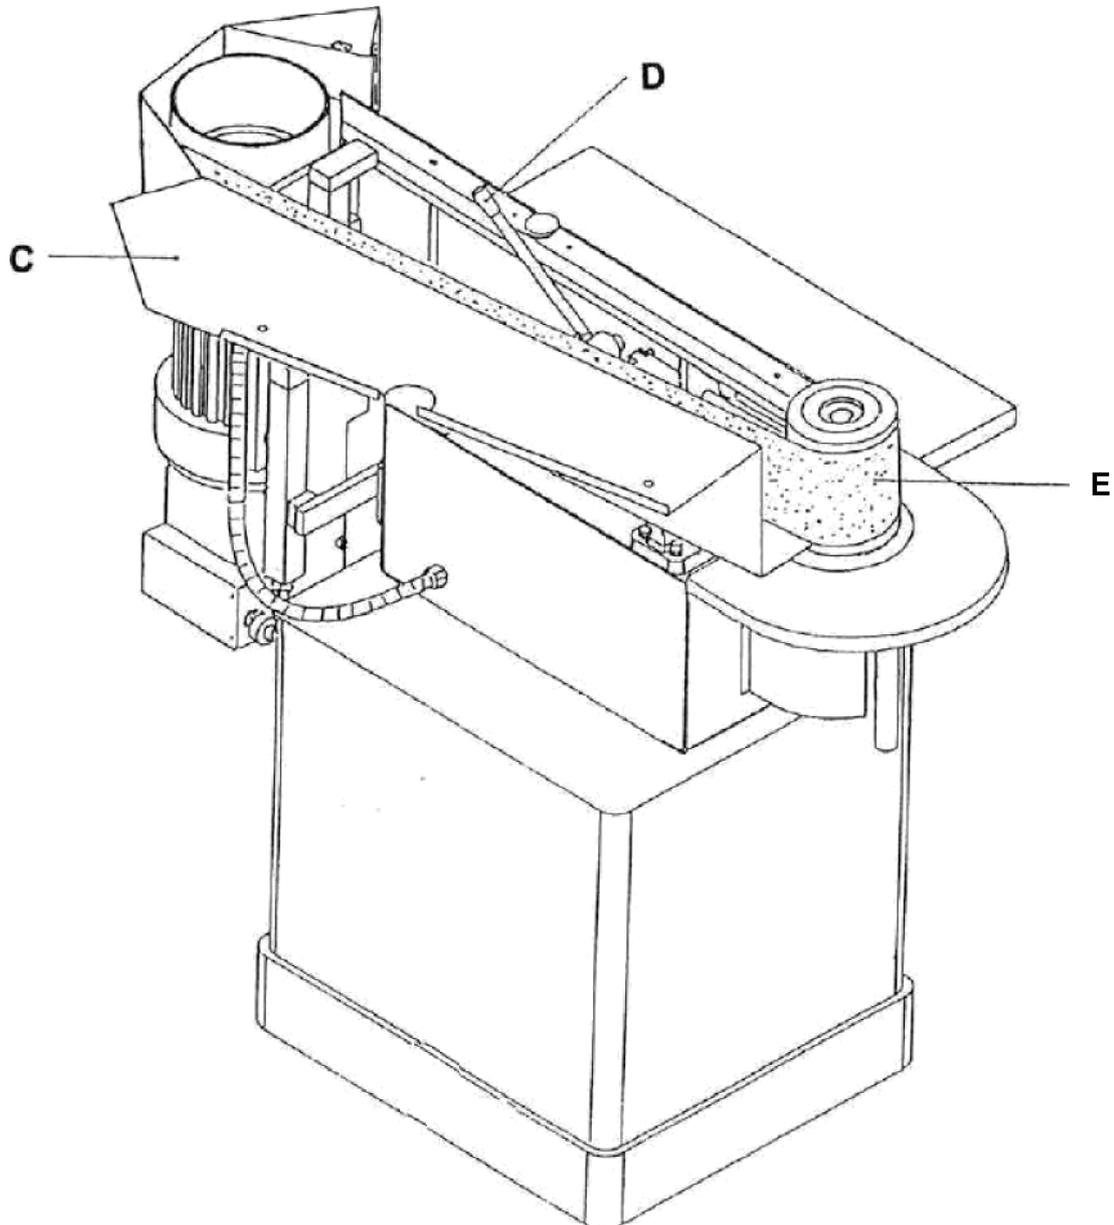

## 3. Falls das Schleifband nicht in der zentralen Position auf der Walze ist.

Wie soll das Mikron für das Schleifen eingestellt werden und an den Riemen angepasst werden ? Anpassung der Gürtellinie?

### Schritt 1:

Mutter lösen (F)


---

**Schritt 2:**

Drehen Sie die Mutter (G) im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Bandverfolgung einzustellen.

**Schritt 3:**

Wenn der Gurt richtig verläuft, wieder Spannmutter (F) nachziehen.

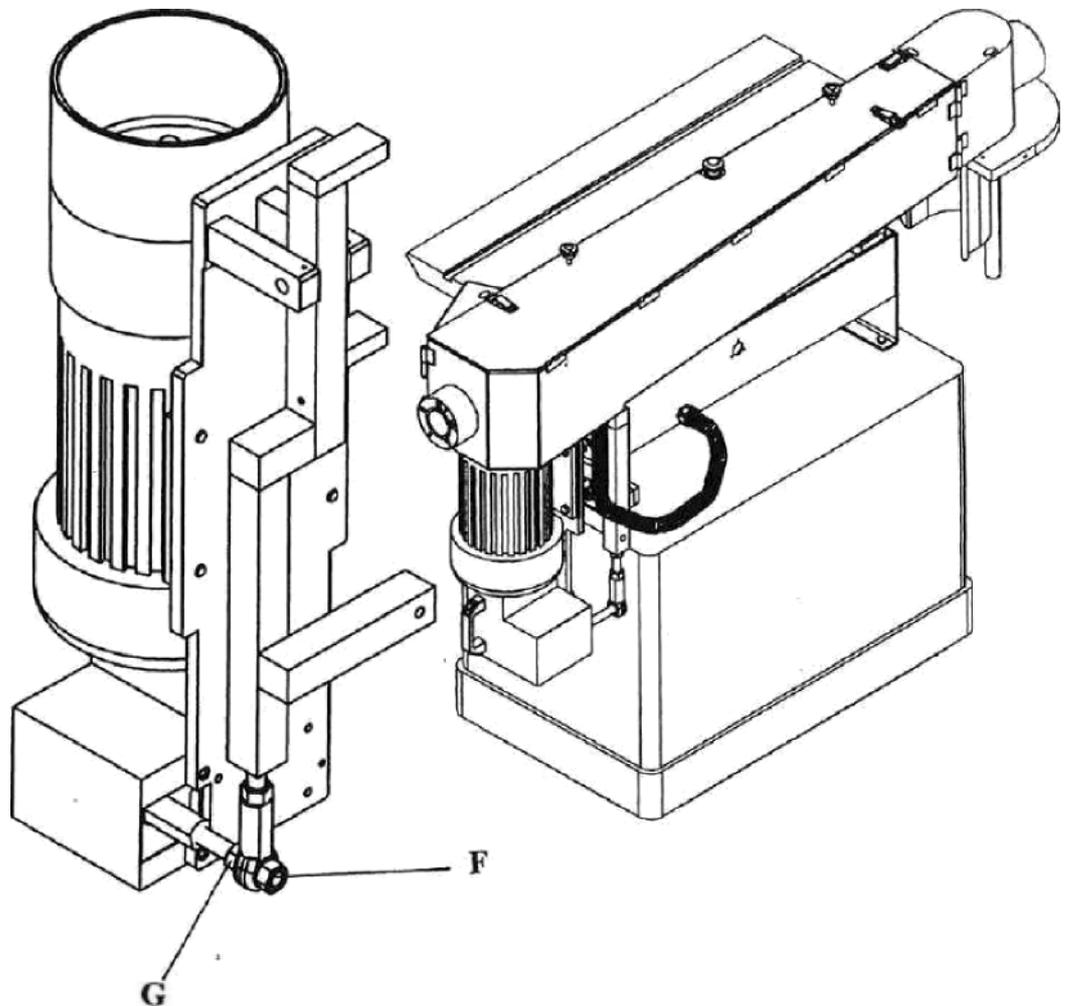

#### 4. Senkrecht und waagrecht schleifen

**Schritt 1:**

Zuerst lösen Sie die beiden Knöpfe (A) und (B) unter dem Haupttisch und ziehen Sie den Tisch nach hinten.

**Schritt 2:**


Lösen Sie den Einstellknopf (H) vom Maßstab und richten Sie den Winkel wie gewünscht durch Bewegen der Platte (I) ein. Arretieren Sie den Einstellknopf (H) wieder, wenn der Winkel bereits eingestellt ist.

**Schritt 3:**

Den Haupttisch nach vorne schieben, um die Platte zu schließen und beide Knöpfe festzuziehen

---

Zurück (A) &(B) zur Sicherung der Tischstabilität.

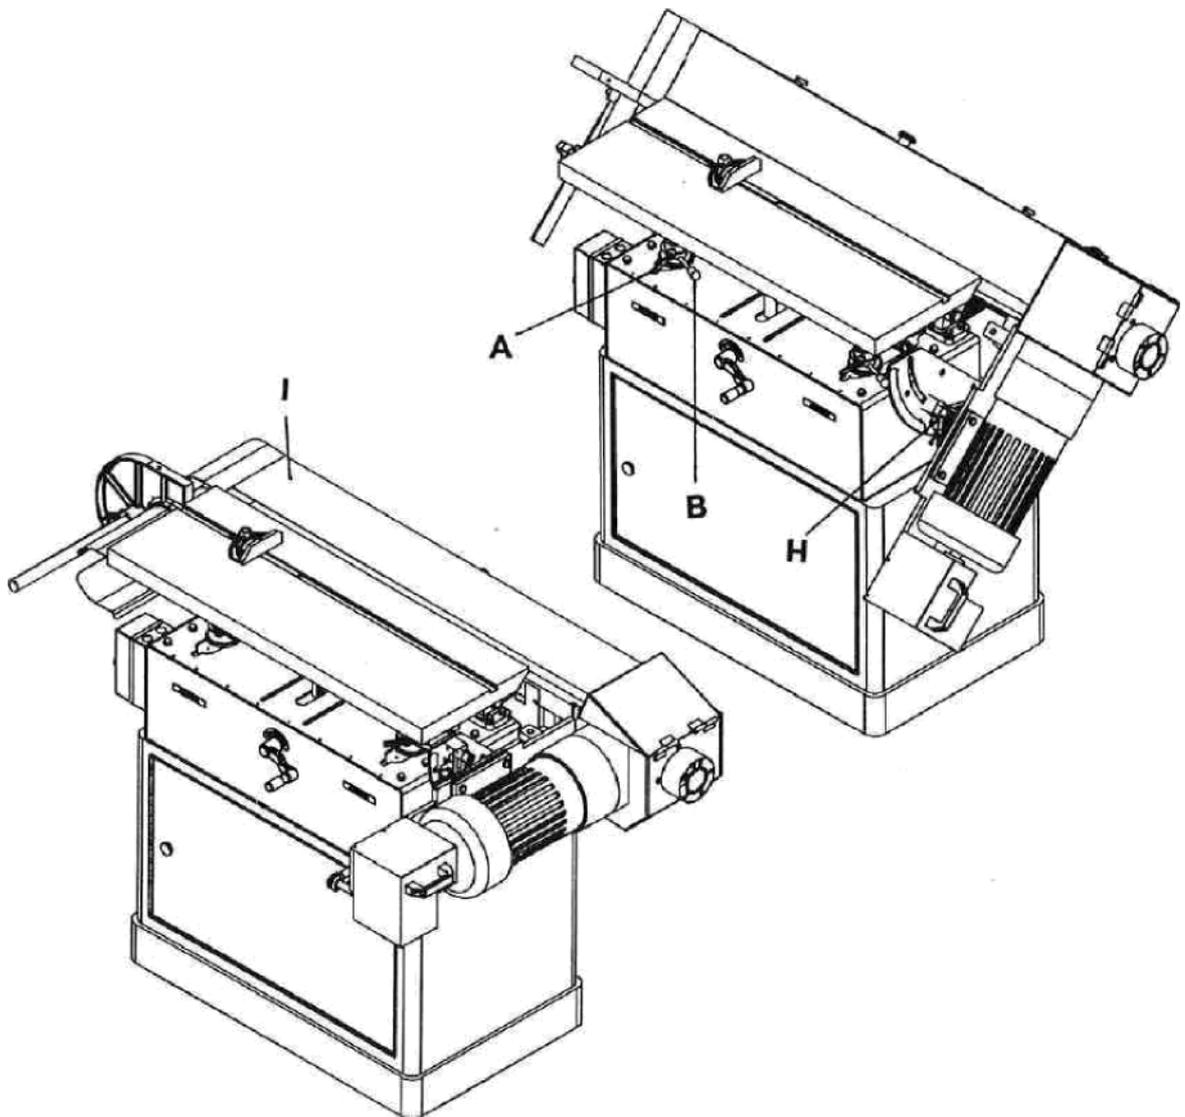

## **5. Beim Kurvenschleifen machen Sie bitte folgende Schritte wie unten:**

### **Schritt 1:**


Öffnen Sie den Plattendeckel (J) und befestigen Sie ihn an der Klemmposition.

### **Schritt 2:**

Lösen Sie die drei Schrauben. Nehmen Sie den Spannrollendeckel (K) ab und montieren Sie die Schleiftrommelspindel (L) durch Anziehen von 3 Stück M5 x 15L Socke. Schraube.


### Schritt 3:


Legen Sie die Gummitrommel (M) ein mit einem Stück Scheibe und einem Stück 1/4" x 1/2" hex. Spitze. Schraube. Dann können Sie mit dem Krümmungsschleifer anfangen.

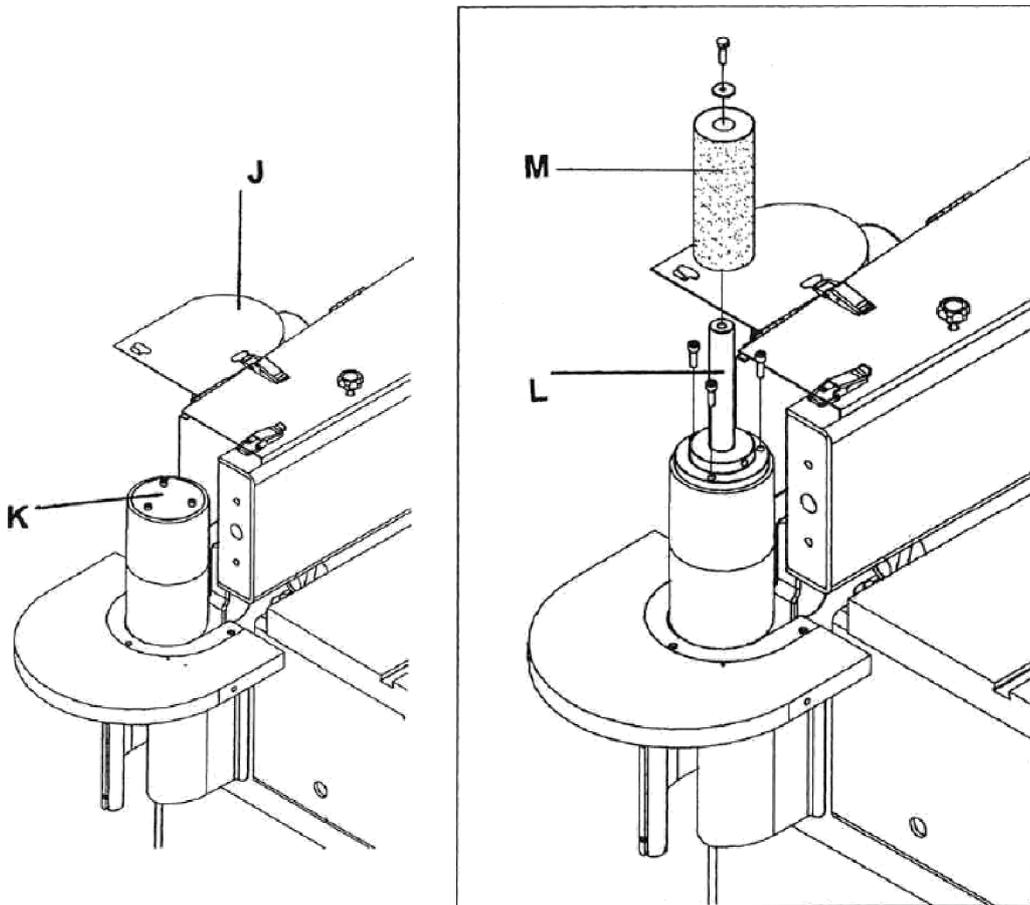

### 6. Montage der Stauböffnung vor dem Betrieb.

Montage der Stauböffnung durch Verwendung von vier Stück 1/4 "x 1/4" Rundgewindeschraube. Siehe folgende Anweisung.

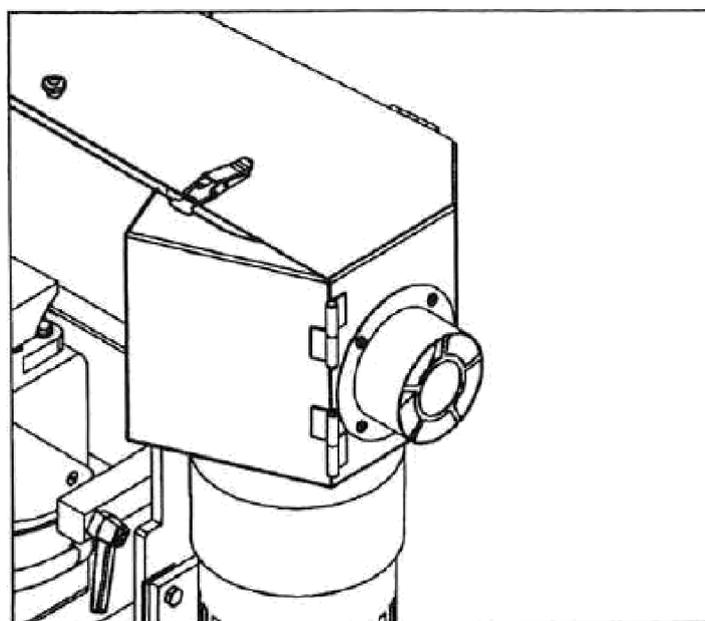

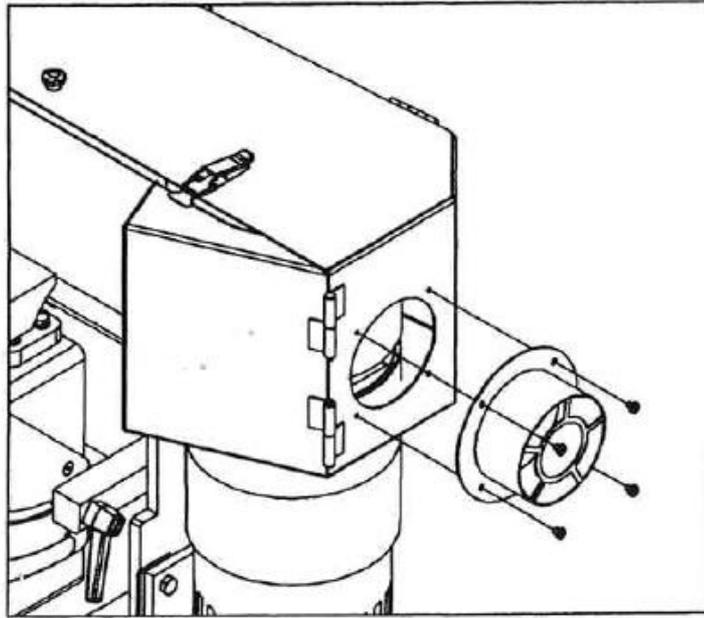

---

## ANSCHLUSSMASCHINE AN EINE STROMQUELLE

### STROMANSCHLUSS

Eine separate elektrische Schaltung sollte für Ihre Werkzeuge verwendet werden. Diese Schaltung sollte nicht weniger sein als und sollte mit einer 10 Ampere Zeitverzögerungssicherung geschützt werden. Lassen Sie einen zertifizierten Elektriker reparieren oder ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Kabel sofort. Bevor Sie den Motor an die Stromleitung anschließen, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position "OFF" befindet, und stellen Sie sicher, dass der elektrische Strom die gleichen Eigenschaften aufweist wie auf dem Motortypenschild. Alle Leitungsverbindungen sollten eine guten Kontaktierung haben. Bei niedriger Spannung wird der Motor beschädigt.

**Achtung : Stellen Sie den Staubfänger nicht in den Regen oder betreiben Sie die Maschine nicht an feuchten Stellen.**

### ERDUNGSANLEITUNG

**Achtung:** DIESES WERKZEUG MUSS WÄHREND DES GEBRAUCHS GEERDET WERDEN, UM DEN BEDIENER VOR STROMSCHLAG ZU SCHÜTZEN.

Dieser Bandschleifer muss geerdet sein. Bei Fehlfunktionen oder Ausfällen bietet die Erdung einen Pfad mit dem geringsten Widerstand für elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern. Dieser Bandschleifer ist mit einem Kabel mit Geräteerdungsleiter und Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, gemäß allen lokalen Vorschriften und Verordnungen.

**ACHTUNG:** Unsachgemäße Verbindung des Geräteerdungsleiters kann dazu führen, Gefahr eines elektrischen Schlages. Erkundigen Sie sich bei einem qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Ändern Sie den mit dem Bandschleifer versehenen Stecker nicht. Wenn er nicht die Steckdose passt, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

## PROBLEMLÖSUNGEN

**ACHTUNG.** Schalten Sie den Schalter "OFF" aus und entfernen Sie den Stecker immer aus der Stromquelle, bevor Sie Probleme bei der Fehlerhebung haben.

<b>PROBLEM</b>	<b>WAHRSCHEINLICHER GRUND</b>	<b>BEHEBEN</b>
Der Motor läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Defekter oder defekter "ON-OFF" Schalter.</li><li>2. Defektes oder beschädigtes Schaltkabel.</li><li>3. Defektes oder beschädigtes Schaltrelais.</li><li>4. Der Motor ist ausgebrannt.</li><li>5. Die Sicherung ist durchgebrannt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1-3. Ersetzen Sie alle oder die defekten Teile vor dem Einsatz von Schleifmaschinen.</li><li>4. Wenden Sie sich an Ihre genehmigten Services vor Ort. Jeder Versuch, diesen Motor zu reparieren, kann eine Gefahr darstellen, es sei denn, die Reparatur wird von einem qualifizierten Techniker durchgeführt.</li></ol>
Die Maschine verlangsamt sich, wenn Schleifen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ein Operator setzt zu viel Druck auf das Werkstück.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Weniger Druck beim Auflegen des Werkstücks auf die Schleiffläche verwenden.</li></ol>
Das Schleifband läuft von der Riemenscheibe.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nicht richtig verfolgt</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Passen Sie die Verfolgung an. Schauen Sie sich Folgendes an : „Ersetzen des Schleifbandes, Spannung und Verfolgung“.</li></ol>
Holz verbrennt beim Schleifen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schleifscheibe oder Riemen ist glasiert.</li><li>2. Zu viel Druck auf dem Werkstück.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ersetzen Sie Riemen oder Scheibe.</li><li>2. Reduzieren Sie den Druck auf das Werkstück.</li></ol>


## BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Ersatzteile können bei Ihrem lokalen Händler bestellt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer folgende Informationen an:

1. Die Modellnummer und Seriennummer des Bandschleifers.
2. Die Teilnummer.
3. Der Name des Teils.
4. Die gewünschte Menge des Teils.



# TEILÜBERSICHT

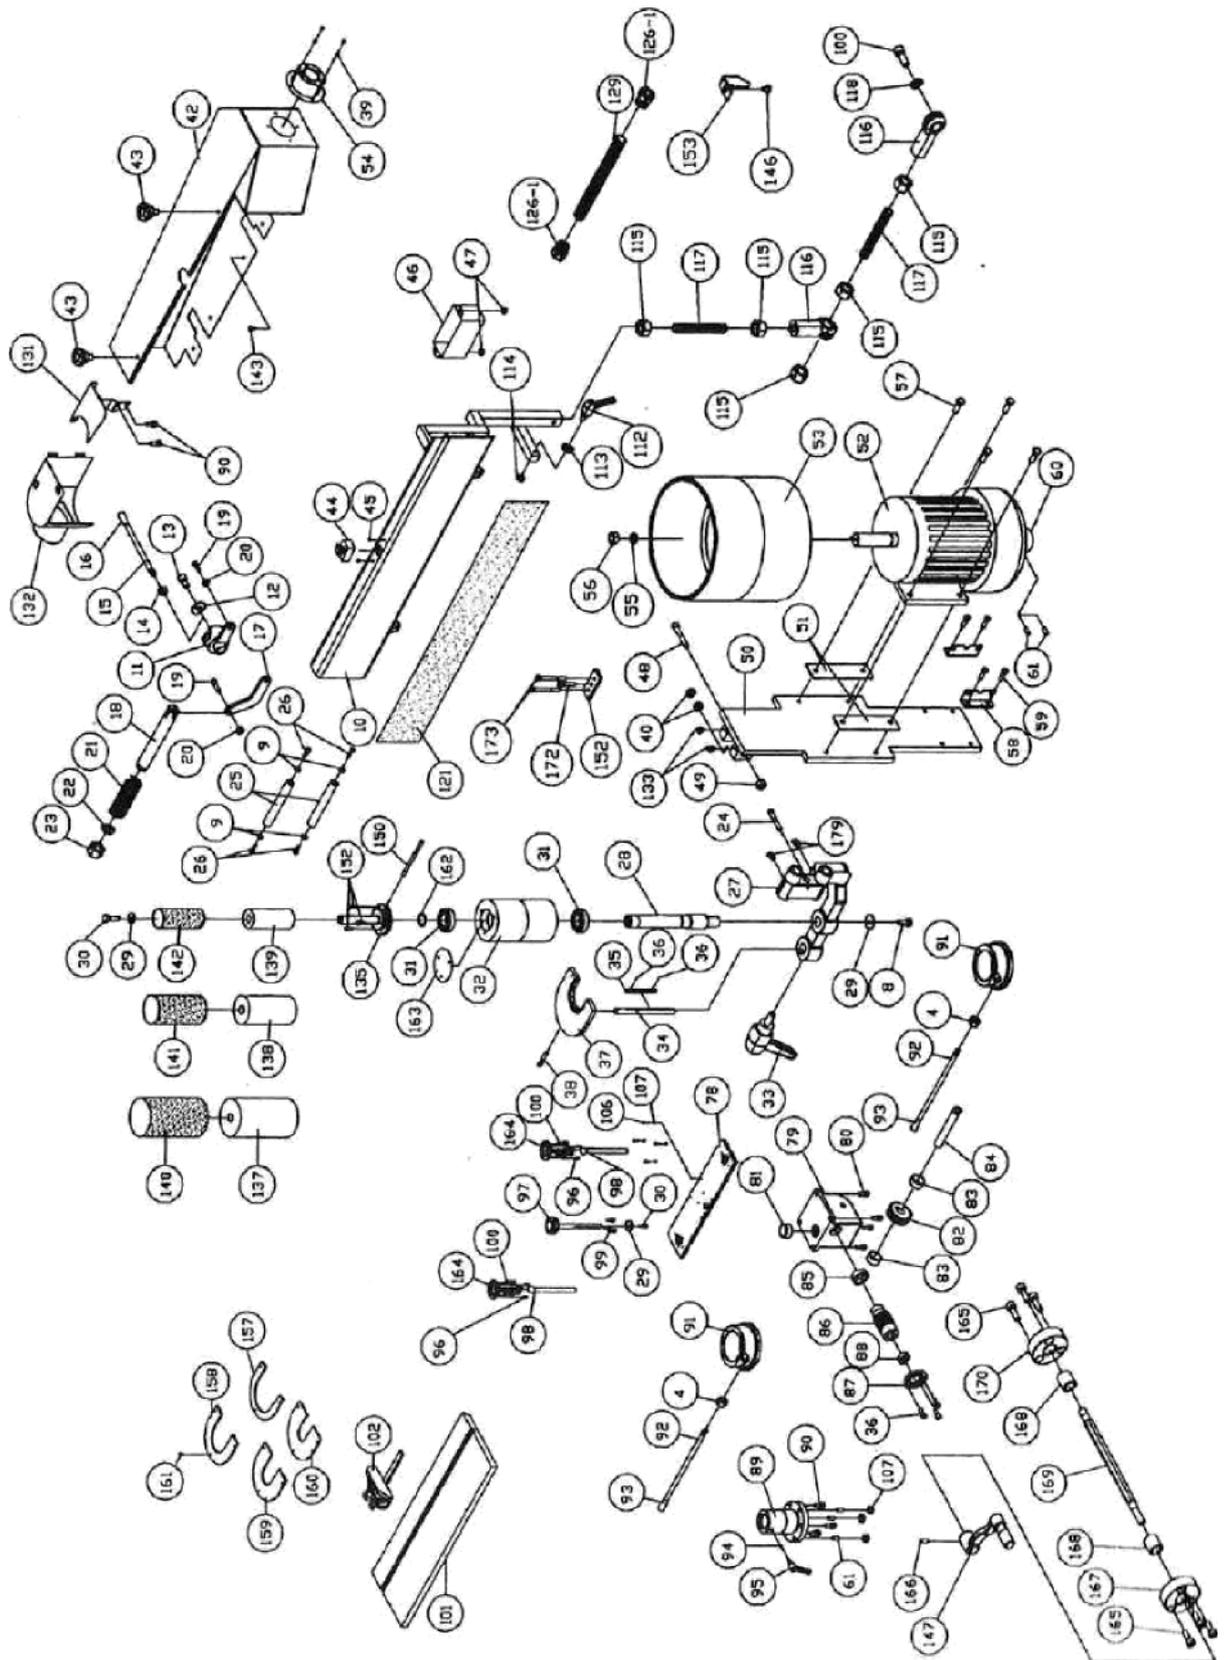


## TEILELISTE

NO	DESCRIPTION	Q'TY	NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	base	1	42	platen cover	1
2	adjusting bracket	1	43	knob	2
3	hex. Head screw	6	44	emergency stop switch	1
4	nut	8	45	round head screw	2
5	swivel bracket	2	46	switch cover	1
6	swivel spindle	2	47	nut	2
7	nut	2	48	soc. Bolt	1
8	hex. Head screw	6	49	nut	1
9	spring washer	12	50	motor bracket	1
10	platen	1	51	motor plate	2
11	top push bolt	1	52	motor	1
12	washer	6	53	drive roller	1
13	soc. Bolt	1	54	dust port	1
14	nut	1	55	impeeler washer	1
15	handle bar	1	56	nut	1
16	knob	1	57	hex screw	4
17	handle bracket	1	58	gear box fixing plate	2
18	spindle	1	59	hex. Screw	4
19	soc. Bolt	1	60	gear box fixing plate	1
20	nut	2	61	hex screw	16
21	condensed spring	1	62	gear box	1
22	washer	1	63	gear	1
23	nut	2	64	aluminum ring	1
24	soc. Bolt	1	65	ball baring	4
25	fixing spindle	2	66	ring	4
26	hex head screw	6	67	oil sealed without hole	2
27	idler roller bracket	1	68	turbine spindle	1
28	idler roller spindle	1	69	oil sealed with hole	2
29	washer	4	70	turbine rod(A)	1
30	hex screw	2	71	key	1
31	ball baring	2	72	socket. Screw	2
32	idler roller	1	73	nut	4
33	knob	1	74	set screw	1
34	U-type table spindle	1	75	gear box cover belt	1
35	key	1	76	handle	1
36	soc. Bolt	5	77	phillip head screw	2
37	U-type cast iron table	1	78	adjusting plate	1
38	soc. Bolt	1	79	turbine box	1
39	round head screw	4	80	soc screw	4
40	trhurst ball bearing	2	81	tooth row copper ring	1
41	phillip head screw	8	82	turbine	1

<b>NO</b>	<b>Description</b>	<b>Q'TY</b>	<b>NO</b>	<b>Description</b>	<b>Q'TY</b>
83	packing	1	124	emergency stop power cord	1
84	turbing spindle	2	125	motor power cord	1
85	copper ring	1	126	connector	2
86	turbine rod(B)	1	126-1	connector	4
87	Packing	1	127	hose connector	1
88	thrust ball bearing	1	128	hose connector	1
89	orientating spindle packing	2	129	hose connector	1
90	soc.screw	9	130	power cord	1
91	locked nut	2	131	packing washer	1
92	handle bar	2	132	packing washer	1
93	knob	2	133	hex. Head screw	1
94	copper plate	2	134	hex screw	4
95	handle	2	135	sanding drum spindle	1
96	set screw	6	136	sanding paper adjusting label	1
97	adjusting screw spindle	1	137	rubber drum	1
98	orientating spindle	2	138	rubber drum	1
99	soc. Screw	8	139	rubber drum	1
100	soc. Screw	6	140	drum sanding paper	1
101	table	1	141	drum sanding paper	1
102	miter gauge	1	142	drum sanding paper	1
103	bias spindle	8	143	hex. Head screw	5
104	ball baring	8	144	fence	1
105	nut with cap	8	145	extendable cover	1
106	carriage screw	4	146	round head screw	26
107	nut	4	146-1	round head screw	4
108	scale plate	1	147	handle wheel	1
109	screw	4	148	label	1
110	miter gauge packing	4	149	label	2
111	label	1	150	hex. Rod	1
112	handle	1	151	open end wrench	1
113	washer	1	152	plate	1
114	swivel packing	1	153	pointer	1
115	nut	5	154	wooden board	2
116	ball baring	2	155	hex wrench	1
117	adjusting thread	2	156	hex wrench	1
118	washer	1	157	U-type packing	1
119	bias packing	1	158	U-type packing	1
120	platen table	1	159	U-type packing	1
121	graphite paper	1	160	U-type packing	1
122	sanding belt paper	1	161	Pan head screw	3
123	switch	1	162	ring	1

NO	Description	Q'TY	NO	Description	Q'TY
163	idler roller cover	1	170	nut	4
164	socket screw	3	171	nut	4
165	set screw	4	172	socket screw	1
166	hex spindle front cover	1	173	socket	2
167	thrust ball bearing	2	174	spring	1
168	hex spindle	1			
169	hex spindle back cover	1			

### SCHALTPLAN: (3 PHASEN)

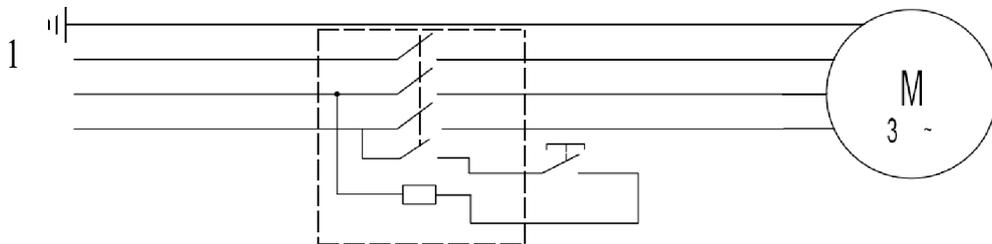

# Übersicht Zubehör & Pflegeprodukte

## Pflegeprodukte

<b>ZU-HL</b>	Holzprofi Harzlöser 1 Liter
<b>ZU-NEOV</b>	Neovalspray 400 ml Aerosoldose

## Werkzeuge

<b>DF2740-060L</b>	Leinenschleifband 2770x150mm K60 für ES6108
<b>DF2740-080L</b>	Leinenschleifband 2770x150mm K80 für ES6108
<b>DF2740-100L</b>	Leinenschleifband 2770x150mm K100 für ES6108
<b>DF2740-120L</b>	Leinenschleifband 2770x150mm K120 für ES6108
<b>DF2740-150L</b>	Leinenschleifband 2770x150mm K150 für ES6108

## Zubehör

<b>FE-HTC-3000</b>	Universal Fahreinrichtung HTC-3000 - BS 700
<b>AB-R100I/100A</b>	Reduzierung HOLZPROFI 100 Innen auf 100 Aussen
<b>AB-SK100</b>	HP Schlauchklemme 90-110mm
<b>AB-F100</b>	Industrie Flexschlauch PU-7 100mm HOLZPROFI

Änderungen vorbehalten - gerne beraten wir Sie persönlich zum aktuellen Zubehör

Fotos und Abbildungen sind unverbindlich

**Holzprofi**  
*austria*

**Hersteller:**

Holzprofi France | 2 rue de l'industrie | F-67660 Betschdorf |  
[www.holzprofi.fr](http://www.holzprofi.fr)

**Vertrieb:**

Holzprofi Austria GmbH | Johannes Humer-Straße 3 | 4663 Laakirchen |  
[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)